

Årlig besiktning av lekredskap och lekplatser

Besiktningen är utförd enligt gällande Svensk Standard SS-EN 1176-1-4 och 6:2017, 1176-5 och 7:2020, och 10:2008, samt 1176-11:2014.

Kontroll är även gjord mot tillämpliga delar av gällande lagstiftning i Plan och Bygglagen (PBL), Boverkets Byggregler (BBR), Ordningsslagen och Produktsäkerhetslagen (PSL)

Objekt: Hjortvägens lekplats

Adress: Hjortvägen

Fastighetsägare: Ekerö kommun

Uppdragsgivarens kontaktperson: Kersti Burm

Datum för besiktning: 2023-06-03

Datum för protokoll: 2023-06-08

Besiktningens omfattning: Lekredskap, islagsytor

HIC-tester har ej genomförts.

Skylt/informationstavla med uppgift om ägare/förvaltare mm.(SS-EN-1176-7,8.2.3)

Finns:

Finns ej= B-fel X

Frågor rörande nedanstående har besvarats på separat blankett: **JA**

Drift- och underhållsplan för lekplats och lekredskap (SS-EN 1176-7,8.2.2 och 7,8.2.4 och 7,7.1)

Finns: X

Finns ej= C-fel

Anvisningar från lekredskapstillverkare (SS-EN 1176-7,8.1.1 och 7,7.1)

Finns: X

Finns ej= C-fel X

Rutiner för åtgärder vid olycka/incident (SS-EN 1176-7,8.2.4)

Finns: X

Finns ej= C-fel

Rutiner för underhåll (SS-EN 1176-7,7)

Finns: X

Finns ej= C-fel

Foton: Bilder har tagits för att visa redskapen och i vissa fall förtydliga felet.

Angivna fel avviker från gällande standard eller lagar och har kodats enligt nedanstående uppställning.

Vid åtgärdande av fel, skall detta utföras enligt kraven i nu gällande standard för lekredskap, SS-EN 1176/1-7, SS-EN 1176/10-11, PBL, BFS, OL med flera, §-hänvisning är till denna standard.

Felkod	Förklaring av felkod
A	Risk för en allvarlig skada/ stor risk för mindre skada vid användning av redskapet. Stor säkerhetsrisk, redskapet/området spärras av, felet skall åtgärdas omgående. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
B	Mindre risk för mindre skada/ stor risk för liten skada. Felet bör åtgärdas snarast. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
C	Liten risk för mindre skada/ mindre risk för liten skada. Felet kan bli värre efter viss tid/ytterligare slitage Felet skall åtgärdas i samband med periodiskt underhåll, alternativt hållas under observation. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
—	Inga risker identifierade

	Stor sannolikhet	Mindre sannolikhet	Liten sannolikhet
Allvarlig skada	A	A	A
Mindre skada	A	B	C
Liten skada	B	C	C

Brunnar besiktas enbart i de fall de ligger inom lekplatsen.

Staket som omgärdar lekplatsen, pergolor och liknande byggnadsverk ingår enbart då de ligger i direkt anslutning till lekplatsen.

Den utförda besiktningen ska ses som en "ögonblicksbild" och visar fel och brister vid besiktningstillfället. Fastighetsägaren har ansvar för att lagar och regler följs alla årets dagar.

HIC-tester ingår ej





Besiktningsman: Ewa Andersson



Innehar Certifikat nr CPL 129:19 utfärdat av SERENO Certifiering AB

Uppsala Fastighetstjänst AB, Skebogatan 2A, 75228 Uppsala

Klagomål: I de fall ni har synpunkter på utförd säkerhetsbesiktning, kontakta i första hand besiktningsman som förklarar sina ställningstaganden.

Blir ni inte nöjda med de svar ni får, kan ni kontakta: SERENO Certifiering AB, Box 5609, 11486 STOCKHOLM tel: 08-55695330

Nr	Lekredskap/Felbeskrivning	Felkod	Anmärkning/ Förtydligande	1176- Hänvisning §-punkt
	Översikt			
				
1	Övrigt Ej lekredskap Baksandlåda med bakkbord			
1.1	Inga avvikelser observerade	--		
1.2	Info: Börjar gå isär i hörnen	--		
1	 			
2	Tom stridsandsyta			
2.1	Inga avvikelser observerade	--		
2				
3	Kombiredskap med rutsch, Hags Uniplay Allendorf Timber nr 408057 Tillverkad: 2000 Plattformshöjd: 112cm			
3.1	Trappan har endast räcken.	B	Trappor till plattformar över 100cm ska ha barriärer.	1,4.2.9.2
3.2	Får ner spaden endast 10cm framför rutschens utåkning.	B	Materialet är rätt men det har bildats en packad horisont.	1,4.2.8.5.2

3.3	Plyfaskivan i handelsdisken är sliten och flisig	C	Trä får inte vara flisigt	1,4.1.3
3.4	Olämplig riktning på rutschen, endast 23* ifrån rakt söderläge.	C	Åkplåten blir het. Metalldelar ska skyddas mot atmosfäriska förhållanden	1,4.1.4
3.5	Info: Takskivorna börjar bli slitna	--		
3				
4	Gungställning , en sektion Hags metall, en enkeldäcks- och en dubbeldäckssits. Beräkningshöjd: 160cm			
4.1	Endast 340cm till häck och inspringningsskydd.	C	Inbjuder till balanslek. Ska vara 364cm fallutrymme	2,4.10.2 Bil A
4.2	ID-märkning saknas	C	Ska finnas på alla lekredskap	1,7.1
4				
5	Idrott Fotbollsplan i gräs, 2 rejäla målburar med nät. Målen fastsatta i mark			
5.1	Inga avvikelser observerade	--		

5				

Underskrift:



Ewa Andersson
Uppsala Fastighetstjänst AB