

Årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap och lekplatser

Besiktningen är utförd enligt gällande Svensk Standard SS-EN 1176-1-4 och 6:2017, 1176-5 och 7:2020, och 10:2008, samt 1176-11:2014.

Kontroll är även gjord mot tillämpliga delar av gällande lagstiftning i Plan och Bygglagen (PBL), Boverkets Byggregler (BBR), Ordningsslagen och Produktsäkerhetslagen (PSL)

Objekt: 296L5 Melonvägen/Dianastigens lekplats

Adress :Melonvägen/ Dianastigen)

Fastighetsägare: Ekerö kommun

Uppdragsgivarens kontaktperson: Kersti Burm

Datum för besiktning: 2023-06-03

Datum för protokoll: 2023-06-09

Besiktningens omfattning: Lekredskap, islagsytor

HIC-tester har ej genomförts.

Skylt/informationstavla med uppgift om ägare/förvaltare mm.(SS-EN-1176-7,8.2.3)

Finns:

Finns ej= C-fel X

Frågor rörande nedanstående har besvarats på separat blankett: **JA**

Drift- och underhållsplan för lekplats och lekredskap (SS-EN 1176-7,8.2.2och 7,8,2.4 och 7,7.1)

Finns: X

Finns ej= C-fel

Anvisningar från lekredskapstillverkare (SS_EN 1176-7,8.1.1 och 7,7.1)

Finns: X

Finns ej= C-fel X

Rutiner för åtgärder vid olycka/incident (SS-EN 1176-7,8.2.4)

Finns: X

Finns ej= C-fel

Rutiner för underhåll (SS-EN 1176-7,7)

Finns: X

Finns ej= C-fel

Foton: Bilder har tagits för att visa redskapen och i vissa fall förtydliga felet.

Angivna fel avviker från gällande standard eller lagar och har kodats enligt nedanstående uppställning.

Vid åtgärdande av fel, skall detta utföras enligt kraven i nu gällande standard för lekredskap,

SS-EN 1176/1-7 ,SS-EN 1176/10-11, PBL, BFS, OL med flera, §-hänvisning är till denna standard.

Felkod	Förklaring av felkod
A	Risk för en allvarlig skada/ stor risk för mindre skada vid användning av redskapet. Stor säkerhetsrisk, redskapet/området spärras av, felet skall åtgärdas omgående. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
B	Mindre risk för mindre skada/ stor risk för liten skada. Felet bör åtgärdas snarast. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
C	Liten risk för mindre skada/ mindre risk för liten skada. Felet kan bli värre efter viss tid/ytterligare slitage Felet skall åtgärdas i samband med periodiskt underhåll, alternativt hållas under observation. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
D	Fel/brist som innebär risk för skada men är en säkerhetsåtgärd som ej omfattas av standarden för lekredskap. Åtgärden dokumenteras i journal/loggbok för lekplatsen.
—	Inga risker identifierade

	Stor sannolikhet	Mindre sannolikhet	Liten sannolikhet
Allvarlig skada	A	A	A
Mindre skada	A	B	C
Liten skada	B	C	C

Brunnar besiktas enbart i de fall de ligger inom lekplatsen.

Staket som omgärdar lekplatsen, pergolor och liknande byggnadsverk ingår enbart då de ligger i direkt anslutning till lekplatsen.

HIC-tester ingår ej




Besiktningssman: Ewa Andersson








Innehåller Certifikat nr CPL 129:19 utfärdat av SERENO Certifiering AB

Uppsala Fastighetstjänst AB, Skebogatan 2A, 75228 Uppsala

Klagomål: I de fall ni har synpunkter på utförd säkerhetsbesiktning, kontakta i första hand besiktningssman som förklarar sin ställningstaganden.

Blir ni inte nöjda med de svar ni får, kan ni kontakta: SERENO Certifiering AB, Box 5609, 11486 STOCKHOLM tel: 08-55695330

Nr	Lekredskap/Felbeskrivning	Felkod	Anmärkning/ Förtydligande	1176- Hänvisning §-punkt
	Översikt			
				
1	Övrigt Ej lekredskap Baksandlåda med bakbord			
1.1	Inga avvikelser observerade	--		
1				
2	Klätterredskap, Slottsbron 819 Tillverkad: 2007 Höjd på klättervägg: 220cm Höjd på horisontellt nät: 205cm			
2.1	Röta i båda bommarna både vid ringarna och klätterrepet.	B	Röta ej tillåtet	1,4.2.1
2.2	Ett fäste till det horisontella nätet har lossnat pga rötan	B	Redkap ska vara helt	1
2.3	Saknas täcklock över ringar och klätterrep samt på många bulthål i bommarnas sidor	B	Ska finnas för att hindra att vatten blir stående och orsakar röta	1,4.1.3
2				

	 			
3 3.1	Tom stridsandsyta Info: Får ner spaden 8-17cmcm. Under 17cm är det ett annat material-stenhårt. Samt rötter i ytan. Röta i inspringningsskyddet	--		
3	  			
4 4.1	Fotbollsplan i gräs, ett rangligt fotbollsmål och ett mindre mål, Målen troligen privata Inga avvikelser observerade	--		
4	 			
5 5.1 5.2 5.3	Kombiredskap med rutsch, Hags Unimini Squaw Valley nr 608212 Tillverkad: 1998 Plattformshöjd: 24cm, 61cm och 115cm Får ner spaden endast 4cm vid rutschen och 6cm vid den låga plattformen Ej godkänd höjd vid rutschens utåkning, 36cm Samtliga barriärers höjd endast 60cm.	B B B	Ska vara ett stötdämpande fallunderlag i hela fallutrymmet Får vara max 20cm till mark Barriärer ska vara 70cm då plattformen är över 60cm höjd.	1,4.2.8.5.2 3,4,5 1,4.2.4.4

5.4	Endast ca 120cm till gräskant.	B	Ska vara ett stötdämpande fallunderlag inom hela fallutrymmet	1,4.2.8.2.5
5.5	Info: Slitna takskivor	--		
5				
6	Övrigt Ej lekredskap Bänkbordskombination för barn	--		
6.1	Info: Slitna, trasiga plyfaskivor, röta och flisigt trä			
6				
7	Övrigt Privat basketmål på vändplanen			
7.1	Fastighetsägaren påminns om sitt ansvar för all utrustning som står på fastigheten, oavsett ifall utrustningen satts upp med fastighetsägarens godkännande eller inte.			

7			

Underskrift:



Ewa Andersson
Uppsala Fastighetstjänst AB